

SANITAČNÍ PLÁN 3

Obvod: Výrobna

Objekty: podlaha, stěny, dveře, technologické zařízení a stroje



 
1. Příprava pro čištění

odklidit surovinu a výrobky z výrobních prostor, odnést obalový, přepravní a jiný pomocný materiál, provést zakrytí citlivých částí technologického zařízení a rozebrat součásti strojů, pokud to technika jejich čištění vyžaduje.



2. Odstranění hrubé nečistoty a předoplach vodou

tj. shrnout a posbírat pomocí stěrek a košťat a poté pečlivě opláchnout všechny plochy a povrchy teplou vodou. Mřížky odpadů vyjmout, vyjmout lapače nečistot, vše opláchnout, vyčistit a vrátit.



3. Nanesení pěny a dezinfekce, čištění a dezinfekce zařízení

podlahy, stěny, dveře, technologické zařízení a stroje (otevřená výrobní zařízení, lisy, těžítka, nerezové stoly apod.) – denně nanést pěnový roztok **Topaz MD3** o koncentraci 2-3 % a teplotě cca 50°C s následnou dezinfekcí postřikem prostředku **Oxypak S** o koncentraci 0,5-1,0% a teplotě do 40°C. 1 x měsíčně nanést pěnový roztok **Topaz AC5** o koncentraci 2-3 % a teplotě cca 50°C. Pěnový roztok nanášet systematicky zespodu nahoru pomocí pistole s pěnovou tryskou v podobě souvislé vrstvy na všechny plochy a povrchy.

deskový paster mléka, potrubní systémy, uzavřená výrobní zařízení – po ukončení práce čistit CIP systémem roztokem **Mip C** o koncentraci cca 2 % a teplotě 75 - 85°C. 2x týdně po alkalickém mytí čistit roztokem **HorolithSupra** o koncentraci cca 1,5 % a teplotě 55 - 65°C.



4. Účinná doba

roztoky nechat působit 20 až 30 min.



5. Oplach a kontrola na optickou čistotu

veškeré plochy a povrchy zařízení důkladně opláchnout pitnou vodou systematicky shora dolů a směrem ke kanálům a poté zkontrolovat zejména problémová místa. Potrubní trasy a vnitřní části technologického zařízení propláchnout pitnou vodou do neutrálního pH. V případě potřeby opakovat bod 3.



A. Upozornění

V případě opravy či výměny některé ze součástí technologického zařízení v průběhu pracovní směny, je nezbytné před opětným započítím provozu na daném zařízení, provést dokonalou očistu a sanitaci.



B. Bezpečnost práce a první pomoc

Pozor, některé používané sanitační prostředky jsou žíraviny! Při zasažení očí nebo pokožky minimálně 15 minut oplachujte pitnou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Platí přísný zákaz stříkání tlakové vody do elektrických částí strojů, rozvodů a zařízení.



C. Odpovědné osoby

Sanitace: pověřený pracovník

Kontrola: vedoucí výroby